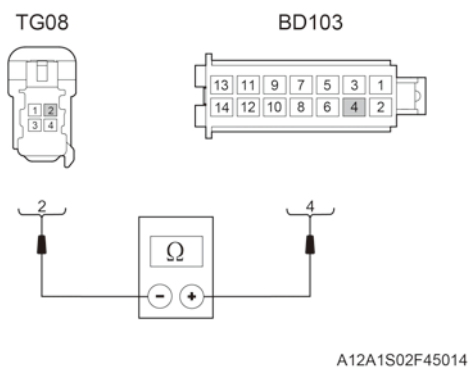


B2C3377-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B2C3377	自吸锁吸合失败	1.掀背门锁总成线路故障
		2.掀背门锁总成故障
		3.电动掀背门模块故障

故障诊断步骤

①一般检查	
	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。</p> <p>b. 检查掀背门锁总成线束是否存在损坏、断裂等现象。</p> <p>c. 检查掀背门锁总成线束接插件是否存在腐蚀、损坏等现象。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换掀背门锁总成线束。</p>
②检查掀背门锁总成线束	
 <p style="text-align: center;">A12A1S02F45014</p>	<p>a. 电源状态“OFF”。</p> <p>b. 断开电动掀背门模块线束接插件BD103和掀背门锁总成线束接插件TG08。</p> <p>c. 用数字万用表测量TG08的2号针脚与BD103的4号针脚之间的电阻。</p> <p style="color: blue;">标准电阻值：<math><1\Omega</math></p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换掀背门锁总成线束。</p>
③更换掀背门锁总成	
	<p>a. 更换新的掀背门锁总成，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>去步骤4。</p>

故障诊断步骤 (续)

④更换电动掀背门模块

a. 更换新的电动掀背门模块，检查故障码及症状是否排除。

检查结果是否正常？

是>>故障排除。

否>>从其他症状查找原因。

i 注意:

- 更换电动掀背门模块后，需用诊断仪进行电动掀背门模块重新标定。