

B00201A-故障诊断**故障码说明**

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B00201A	驾驶员侧气囊回路阻值过低	1.左侧安全气囊线束故障 2.左侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查左侧安全气囊连接器装配是否牢固、可靠。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>重新连接左侧安全气囊连接器。</p>
②检查安全气囊控制单元至左侧安全气囊之间的线束	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 断开安全气囊控制单元线束接插件BD37和左侧安全气囊线束接插件BD43。 c. 用数字万用表测量BD37的19号针脚与20号针脚之间的电阻，检查安全气囊控制单元至左侧安全气囊之间的线束是否相互短路。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换安全气囊控制单元至左侧安全气囊之间的线束。</p>
③检查左侧安全气囊	<p>a. 更换新的左侧安全气囊，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>去步骤4。</p>

故障诊断步骤 (续)

④ 更换安全气囊控制单元

a. 更换新的安全气囊控制单元，检查故障码及症状是否排除。

检查结果是否正常？

是>>故障排除。

否>>从其他症状查找原因。

i 注意:

- 更换安全气囊控制单元后，需用诊断仪进行安全气囊控制单元重新标定。