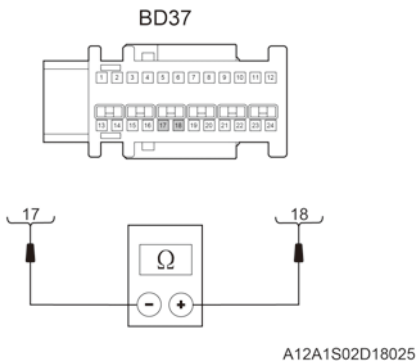


B00281A-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B00281A	乘员侧气囊回路阻值过低	1.右侧安全气囊线束故障
		2.右侧安全气囊故障
		3.安全气囊控制单元故障

故障诊断步骤

①一般检查	
	a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查右侧安全气囊连接器装配是否牢固、可靠。 检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>重新连接右侧安全气囊连接器。
②检查安全气囊控制单元至右侧安全气囊之间的线束	
 BD37 17 18 A12A1S02D18025	a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 断开安全气囊控制单元线束接插件BD37和右侧安全气囊线束接插件BD48。 c. 用数字万用表测量BD37的17号针脚与18号针脚之间的电阻，检查安全气囊控制单元至右侧安全气囊之间的线束是否相互短路。 检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换安全气囊控制单元至右侧安全气囊之间的线束。
③检查右侧安全气囊	
	a. 更换新的右侧安全气囊，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>去步骤4。

故障诊断步骤 (续)

④更换安全气囊控制单元	
	a. 更换新的安全气囊控制单元，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。 i 注意： ■ 更换安全气囊控制单元后，需用诊断仪进行安全气囊控制单元重新标定。