

B00292C-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B00292C	乘员侧气帘回路连接配置错误	1.右侧气帘接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右侧气帘装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查右侧气帘连接器装配是否正确。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>重新连接右侧气帘连接器。</p>
②检查安全气囊控制单元配置码	<p>a. 检查安全气囊控制单元配置码与实车右侧气帘装配情况是否符合。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>重新配置安全气囊控制单元配置码。</p>
③更换安全气囊控制单元	<p>a. 更换新的安全气囊控制单元，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p> <p>i 注意： ■ 更换安全气囊控制单元后，需用诊断仪进行安全气囊控制单元重新标定。</p>