

B211035-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B211035	左前侧面传感器余震时间故障	1.左前侧自动泊车雷达传感器表面有异物 2.左前侧自动泊车雷达传感器安装不正确 3.左前侧自动泊车雷达传感器故障

故障诊断步骤

①一般检查	a. 检查左前侧自动泊车雷达传感器表面是否有异物。 检查结果是否正常? 是>>去步骤2。 否>>清洁左前侧自动泊车雷达传感器。
②检查左前侧自动泊车雷达传感器安装	a. 检查左前侧自动泊车雷达传感器安装是否正常。 b. 检查左前侧自动泊车雷达传感器露出表面上是否有压力，胶圈安装位置是否正确。 检查结果是否正常? 是>>去步骤3。 否>>重新安装左前侧自动泊车雷达传感器。
③更换左前侧自动泊车雷达传感器	a. 更换新的左前侧自动泊车雷达传感器，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。