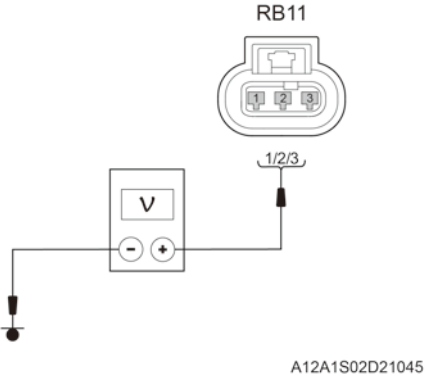


B211912-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B211912	左后内部传感器对电源短路	1.左后内部自动泊车倒车雷达传感器线路故障
		2.左后内部自动泊车倒车雷达传感器故障
		3.自动泊车ECU故障

故障诊断步骤

①一般检查	
	a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束是否存在损坏、断裂等现象。 c. 检查左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束接插件是否存在虚接、损坏等现象。 检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束。
②检查左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束	
 A12A1S02D21045	a. 电源状态“OFF”。 b. 断开左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束接插件RB11。 c. 电源状态“ON”，开启自动泊车功能。 d. 用数字万用表测量RB11的1/2/3号针脚与接地之间的电压，检查左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束是否对电源短路。 检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换左后内部自动泊车倒车雷达传感器线束。
③更换左后内部自动泊车倒车雷达传感器	
	a. 更换新的左后内部自动泊车倒车雷达传感器，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。

故障诊断步骤 (续)

	否>>去步骤4。
④更换自动泊车ECU	
	a. 更换新的自动泊车ECU，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。 i 注意： ■ 更换自动泊车ECU后，需用诊断仪进行自动泊车ECU重新标定。