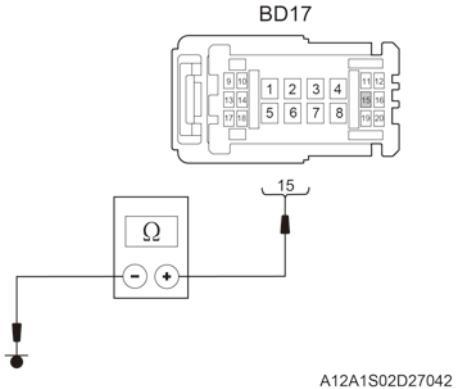


B11E311-故障诊断


故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B11E311	后位置灯输出电流高于阈值或短路到地(高边驱动)	1.后位置灯输出线路故障 2.车身控制模块故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 电源状态 “OFF” , 断开蓄电池负极。</p> <p>b. 检查后位置灯输出线束是否存在损坏、断裂等现象。</p> <p>c. 检查后位置灯输出线束接插件是否存在虚接、损坏等现象。</p> <p>检查结果是否正常? 是>>去步骤2。 否>>维修或更换后位置灯输出线束。</p>
②检查左后位置灯输出线束	<p>BD17</p>  <p>a. 电源状态 “OFF” , 断开蓄电池负极。</p> <p>b. 断开车身控制模块线束接插件BD17。</p> <p>c. 用数字万用表测量BD17的15号针脚与接地之间的电阻。</p> <p>标准电阻值: $>1M\Omega$</p> <p>检查结果是否正常? 是>>去步骤3。 否>>维修或更换左后位置灯输出线束。</p>
③检查右后位置灯输出线束	

故障诊断步骤 (续)

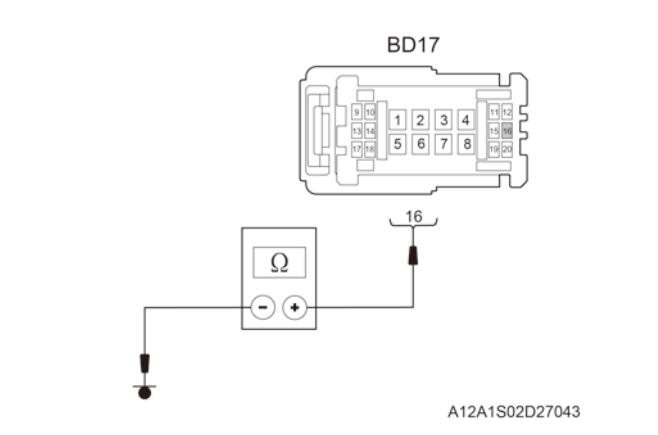	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 断开车身控制模块线束接插件BD17。 c. 用数字万用表测量BD17的16号针脚与接地之间的电阻。 标准电阻值: $>1M\Omega$</p> <p>检查结果是否正常? 是>>去步骤4。 否>>维修或更换右后位置灯输出线束。</p>
<p>④更换车身控制模块</p>	<p>a. 更换新的车身控制模块，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p> <p>注意: ■ 更换车身控制模块后，需用诊断仪进行车身控制模块重新标定。</p>