

固定式车窗漏水检修

警告：如果有水进入车辆内部，达到或高出地毯高度，使地毯被浸湿，则可能需要更换传感和诊断模块 (**SDM**) 以及传感和诊断模块线束连接器。否则，传感和诊断模块通电时可能会被激活，从而致使安全气囊展开，造成人身伤害。在尝试这些程序之前，必须禁用安全气囊系统。参见“禁用安全气囊系统”。

将点火开关置于“**OFF**”（关闭）位置，检查传感和诊断模块的安装部位，包括地毯。如果检测到安装部位被浸透或有浸透的迹象，则必须采取以下措施：

- 清除所有积水。
- 清理水渍。
- 更换传感和诊断模块线束连接器。
- 更换传感和诊断模块。

如果不采取这些措施，可能导致安全气囊展开、人身伤害，或者对安全气囊系统进行不必要的检修。

1. 如果地毯是湿的，则参见[地毯的干燥](#)。
2. 必要时，拆下装饰条或车顶内衬，以便修理泄漏。
3. 确定进水点。
4. 如果是挡风玻璃边缘漏水，用聚氨酯接缝粘合剂组件或同等品重新密封挡风玻璃。
5. 如果水从固定式车窗侧面漏进车辆，用聚氨酯接缝粘合剂或同等品重新密封车窗。