


DTC 故障排除: B0090-4A, B0090-92

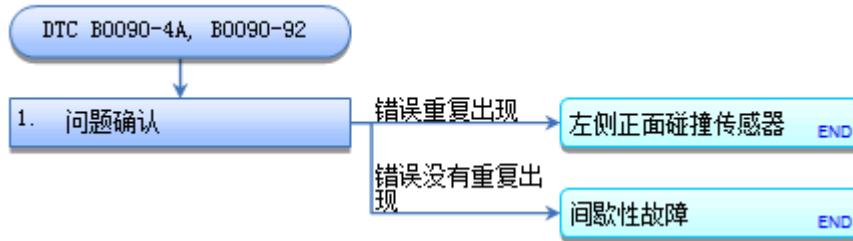

DTC B0090-4A, B0090-92: 左侧正面碰撞传感器内部故障

注意:

- [进行该故障排除程序前, 查看车辆是否发生过碰撞。如果是, 确认所有需要更换的零件都换成新的、正确零部件编号的零件, 并已正确安装。](#)
- 执行此故障排除程序前, 查看 [SRS 注意事项和程序](#), 并查看[一般故障排除信息](#)。
- 更换 SRS 单元前, 用 HDS 检查 SRS 单元软件版本。如果软件版本不是最新, [则更新 SRS 单元软件](#), 并重新测试。

DTC 说明	DTC
B0090-4A 左侧正面碰撞传感器内部故障	
B0090-92 左侧正面碰撞传感器内部故障	

DTC (SRS)

1. 问题确认:

- 1. [使用 HDS 清除 DTC](#)。

清除 DTC

- 2. 将车辆转至 ON 模式, 然后等待 10 秒钟。

- 3. [使用 HDS 检查 DTC](#)。

DTC 说明	DTC
B0090-4A 左侧正面碰撞传感器内部故障	
B0090-92 左侧正面碰撞传感器内部故障	

是否显示 DTC B0090-4A 或 B0090-92?

是 故障再次出现。[更换左侧正面碰撞传感器](#), 然后清除 DTC, 并重新测试。如果 DTC 仍然存在, [更换 SRS 单元](#)。■

否 间歇性故障, 此时系统正常。[转至间歇性故障排除](#)。如果显示其他 DTC, 对 DTC 进行故障排除。■