

从 **EV** 驱动模式切换到混合动力驱动模式时，振动过大

可能的故障原因

- 发电机电机故障：磨损或损坏：
 - 定子
 - 转子
 - 位置传感器
 - 位置传感器线路
 - 端子板
 - 3 相线束
- 发电机电机故障；安装故障：
 - 定子
 - 位置传感器
 - 端子
 - 3 相线束端子
- 发电机电机定子温度高
- 发电机电机位置传感器未学习
- 飞轮故障
- 输入轴磨损或损坏
- 发电机轴磨损或损坏
- 扭矩限制器故障

备注：

- 检查飞轮是否磨损和损坏，如果飞轮磨损或损坏，更换飞轮。
- 检查输入轴是否磨损和损坏。
- 检查发电机轴是否磨损和损坏。
- 更换变速箱 (e-CVT) 总成。