


## DTC 故障排除: B0092-4A, B0092-92

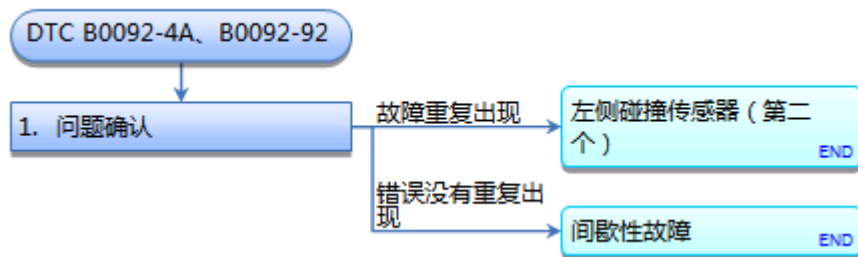

### DTC B0092-4A、B0092-92: 左侧碰撞传感器 (第二个) 内部故障

注意:

- [进行该故障排除程序前, 查看车辆是否发生过碰撞。如果是, 确认所有需要更换的零件都换成新的、正确零部件编号的零件, 并已正确安装。](#)
- 执行此故障排除程序前, 查看 [SRS 注意事项和程序](#), 并查看 [一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	DTC
B0092-4A 左侧碰撞传感器 (第二个) 内部故障	
B0092-92 左侧碰撞传感器 (第二个) 内部故障	

#### DTC (SRS)

##### 1. 问题确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。

#### 清除 DTC

- 2. 将车辆转至 ON 模式, 然后等待 10 秒钟。
- 3. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B0092-4A 左侧碰撞传感器 (第二个) 内部故障	
B0092-92 左侧碰撞传感器 (第二个) 内部故障	

是否显示 DTC B0092-4A 或 B0092-92?

- 是 故障再次出现。[更换左侧碰撞传感器 \(第二个\)](#), 然后清除 DTC, 并重新测试。如果 DTC 仍存在, 检查正在进行故障排除的相关 DTC 或症状的维修信息, 或[更换 SRS 单元](#)。■
- 否 间歇性故障, 此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他 DTC, 对 DTC 进行故障排除。■