

**B100619**

故障代码定义：右侧侧安全气囊与其他回路串接

故障代码报码条件：两个或多个点火回路之间连接混乱

故障可能原因：

- › 该回路的正极连接到了其它回路正极。
- › 该回路负极连接到了其他回路负极。

故障代码消除条件：恢复正常线束连接

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	排除其他故障
3	将安全气囊控制单元线束端接插件从控制器脱离	转第 4 步	—
4	将故障模块与线束接插件分离（比如故障为驾驶员安全气囊串接，则及故障模块定义为驾驶员安全气囊）	转第 5 步	—
5	使用万用表测量模块端的两个线束是否导通	转第 6 步	恢复电气连接，转第 1 步
6	单独测量故障模块与控制器端针脚，直至找到正确导通的线束	转第 7 步	—
7	根据控制器针脚定义，将对应线束调整到正确的针脚	—	—



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验