

## P003A73

故障代码定义：增压器废气旁通阀零位自学习超下限故障

故障代码报码条件：学习到的零点电压超出下限

故障可能原因：

- › 执行器状态与 SPEC 不一致。
- › 执行器关闭位置处被异物挡住。

故障代码消除条件：零位自学习电压值在合理范围内值

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	将增压器手动推到关闭位置，读取位置电压，是否在 SPEC 范围外	更换增压器总成	检查是否有偶发卡滞，转第 4 步
4	检查增压器关死位置附近是否有异物	移除异物	检查是否有偶发卡滞，转第 5 步
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

