

P019300

故障代码定义：高压油路轨压传感器电路电压过高。

故障代码报码条件：轨压传感器电路电压高于 4.8V。

故障可能原因：

- › 轨压传感器电路对电源短路。
- › 轨压传感器损坏。
- › ECM 端对应的轨压传感器信号引脚对电源短路、开路或内部电路损坏。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查轨压传感器信号电路是否对电源短路或开路	维修线束	转第 4 步
4	检查轨压传感器是否损坏	更换轨压传感器	转第 5 步
5	检查 ECM 端对应的轨压传感器信号引脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	检修 ECM	转第 6 步
6	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验