

B101213

故障代码定义：后排左侧安全带卷收器预紧电阻值过高

故障代码报码条件：安全气囊控制单元对应的点火回路发生短路或阻值高于设定值

故障可能原因：

- › 点火模块线束接插件接插不到位，或回路中接插件断开。
- › 回路由于线束或端子的接触电阻变化导致电阻增大。

故障代码消除条件：恢复正常阻值范围

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	检查回路中接插件是否接插到位	转第 4 步	转第 5 步
4	断开后排左侧安全带卷收器预紧和安全气囊控制器，测量对应回路正负极线束电阻是否 $< 5.5\Omega$	转第 7 步	转第 6 步
5	正确安装接插件，排除故障	转第 7 步	—
6	排除线束故障	转第 7 步	—
7	清除故障代码，重启车辆，检查故障码是否消除	故障排除，系统正常	—

