

## P000A00

故障代码定义：进气 VVT 运行故障(迟缓)。

故障代码报码条件：进气 VVT 实际位置对目标位置跟随性差。

故障可能原因：

- › 机油泵的机油压力控制阀压力不足。
- › 机油泵的机油压力控制阀阻塞、泄漏。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查进气 VVT 相位器工作状态是否正常(污物阻塞, 机油泄漏, 卡死)	转第 4 步	维修或更换
4	检查机油泵的机油压力控制阀工作状态是否正常	转第 5 步	维修或更换
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

