

## P060D00

故障代码定义：油门踏板第二层监控故障。

故障代码报码条件：在第二层监控中，踏板两路信号偏差超限时，报出故障。

故障可能原因：

- › ECM 数据设置错误，通常可能由于 EGAS 安全监控功能未进行匹配或预设。
- › 数据设置过程中踏板模块应用层数据与监控层数据不匹配。

故障代码消码条件：连续 40 次无故障暖机循环后删除故障码。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	与售后厂家进行技术沟通，确认是否需要 进行安全监控预设或匹配	匹配完成后，转第 5 步	转第 4 步
4	与客户确认踏板型号是否有过变更	重新匹配完成后，转 第 5 步	检查匹配数据，转第 5 步
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故 障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条 件，观察故障代码是否再次报出	更换 ECM	系统正常

