

P208A4B

P208A4B

故障代码定义：SCR 泵驱动温度过高或泵各级之间短路。

可能故障现象

- › OBD 灯点亮。

故障可能原因：

- › 蓄电池与 DCU 之间的线束。
- › ECM 与 DCU 之间的线束。
- › DCU 故障。

排除方法

1. 检查尿素泵安装是否正确
 - › 是：转下一步。
 - › 否：正确安装尿素泵。
2. 检查尿素系统是否泄漏
 - › 如果泄漏，可能原因如下：
 - › 尿素箱。
 - › 管路。
 - › 如果不泄漏：进行下一步操作。
3. 检查尿素系统各管路之间是否连接良好
 - › 是：转下一步。
 - › 否：维修故障。
4. 测量 DCU 线束与 ECM 对应线束是否正常
 - › 是：转下一步。
 - › 否：维修线束。
5. 检查 DCU 线束是否短路、断路
 - › 是：维修线束。
 - › 否：转下一步。
6. 向尿素箱加满尿素液，使用诊断仪清除故障码后，驱动尿素泵反向运转
 - › 如果能正常运转，则测试结束。
 - › 如果不能正常运转，则更换 DCU。

