

B223C-入侵收发器模块内部

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

┆ 当受监测时：

打开点火开关。

┆ 设定条件：

入侵收发器模块(ITM)测试失败。

可能原因
入侵收发器模块

确定故障码时当前的。

1. 使用专业故障诊断仪，读取并记录DTC。
2. 使用专业故障诊断仪，清除故障码。
3. 关闭点火装置，并从点火装置中拔下钥匙。
4. 锁好并关闭全部车门，使VTSS从预警戒状态转变为警戒状态，并等待1分钟。
5. 解除VTSS的警戒。
6. 使用专业故障诊断仪，读取 ITM DTCs。

DTC是否重新设置？

是

- ┆ 按照维修信息更换入侵收发器模块。
- ┆ 进行车身验证测试。 ([参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#))

否

- ┆ DTC当前未激活。 测试完成。
- ┆ 进行车身验证测试。 ([参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#))