


所有门都不能锁止

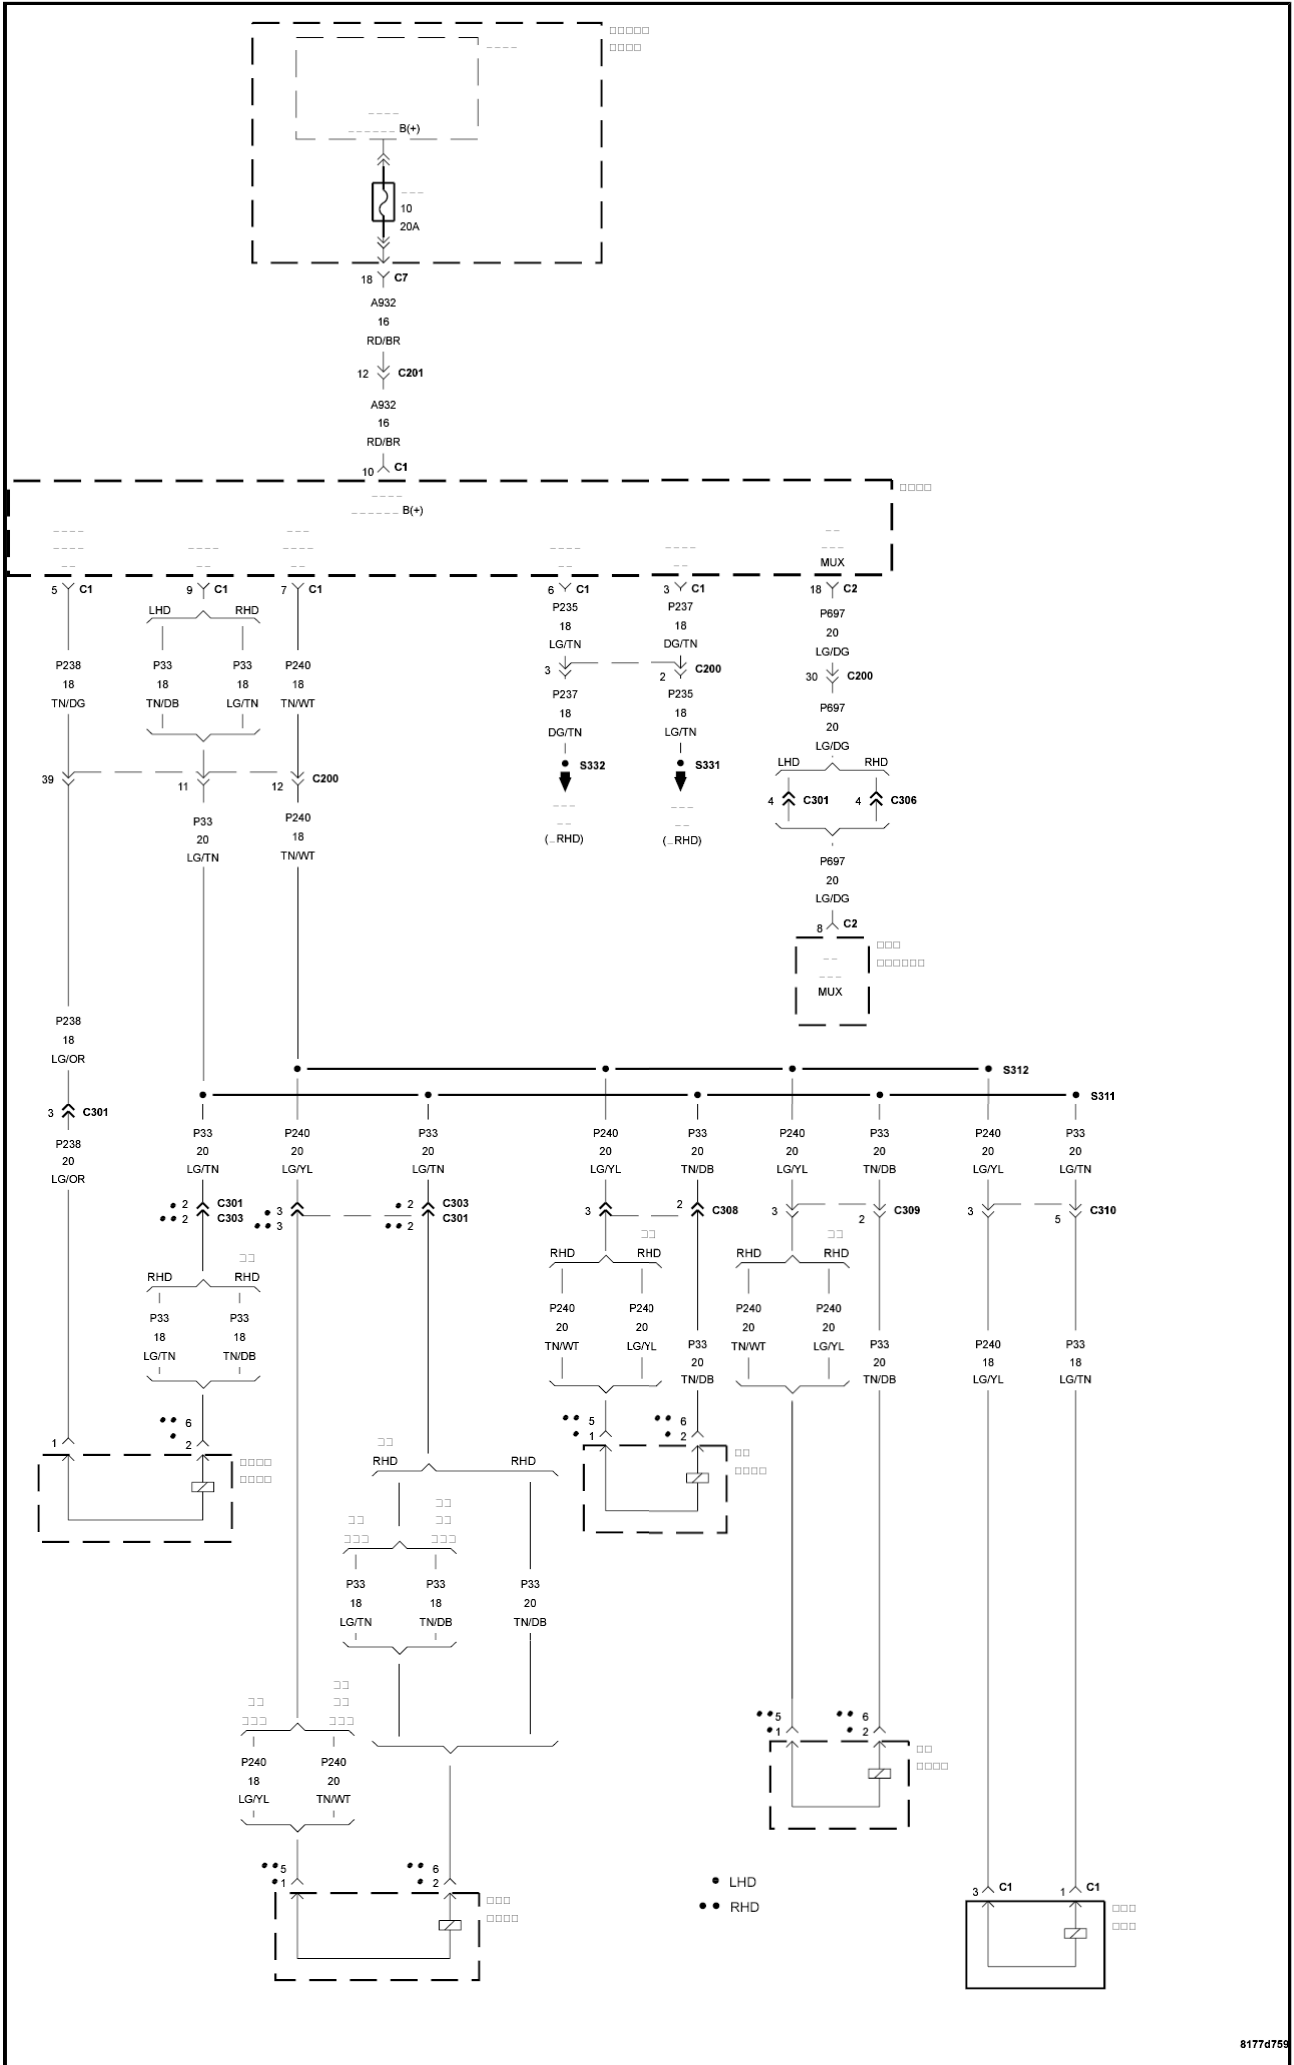

查看完整的电路图， 请参见电路信息。

可能的原因

(P33)车门锁止驱动器导线接地短路
组合仪表

工作原理

此测试不涵盖右侧驾驶车辆上二级锁销问题。

(P33)车门锁止驱动器导线接地短路

1. 关闭点火开关。
2. 断开组合仪表C1插头。
3. 测量接地和(P33)车门锁止驱动电路之间的电阻。

电阻是否低于5.0欧姆？

否

- ┆ 按照维修信息更换组合仪表。
- ┆ 进行车身验证测试。 ([参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#))。

是

- ┆ 维修(P33)车门锁止驱动器导线接地短路。
- ┆ 进行车身验证测试。 ([参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#))。

