

# C1144 - 实际档位数据无法使用

故障码检修

C1144 - 实际档位数据无法使用

1

2

3

4

5

BRIC

7






8

9

10

11

12

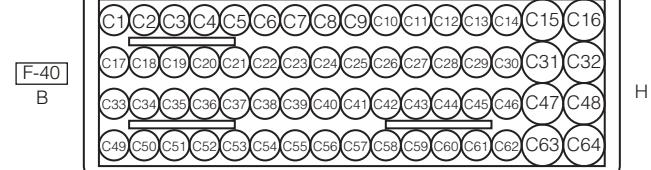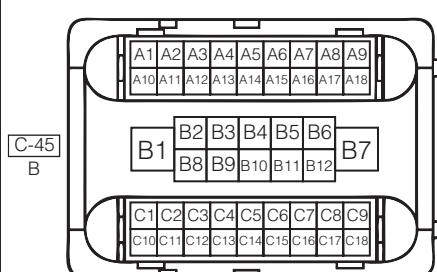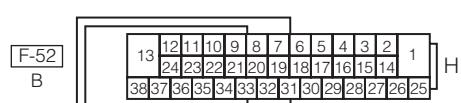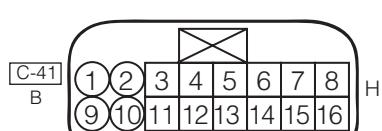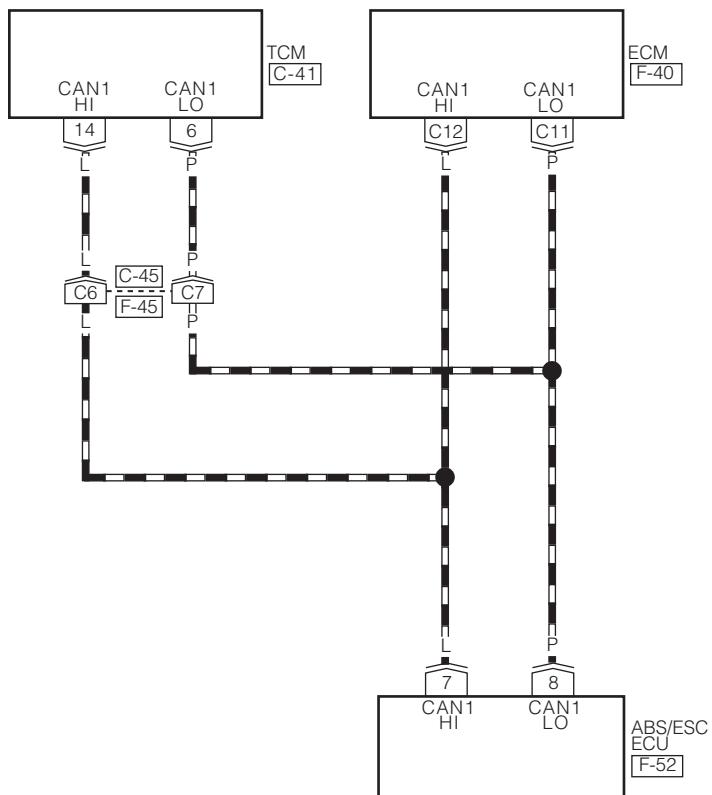

gpk52wA88

BRIC-245

## 故障码检修

---

### 故障设定条件

当ABS/ESC电气单元无法正常接收到自动变速箱的档位信号时，则此故障会被设定。

### 可能故障原因

此故障码并非是ABS/ESC电气单元的故障，很可能是ECM或TCM的故障，请确认其他系统是否有相关的故障码存在。

### 诊断程序

#### 1 检查故障码状态

1. 连接诊断仪到数据链接接头。
2. 将点火开关置于ON位置，读取故障码并将其记录下来。
3. 清除故障码。
4. 将点火开关置于OFF位置，等待数秒。
5. 起动发动机，准备执行路试。

路试程序：以16 km/h以上的速度行驶车辆，时间至少为5分钟，并在空旷、安全的道路上，进行相关的故障症状模拟作动测试。

6. 完成路试后，将车辆行驶至汽车生活馆内，使用诊断仪读取故障码。
7. 检查是否显示相同的故障码？

#### 是或否

- 是 ➤ 至TCM或ECM针对相关故障码进行检修。  
否 ➤ 故障码的触发原因，可能为间歇性故障所引起。请  
[参阅BCR-358，“间歇故障诊断程序”。](#)