

C1110 ABS 执行器和电气单元 (控制单元)

DTC 逻辑

INFOID:0000000009805652

DTC 检测逻辑

DTC	显示项目	故障检测状况	可能的原因
C1110	控制器故障	当 ABS 执行器和电气单元 (控制单元) 有内部故障时。	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)

DTC 确认步骤

1. 先决条件

如果以前进行过 “DTC 确认步骤”，则应将电源开关关闭并等待至少 10 秒钟，再进行下一测试。

>> 转至 2。

2. 检查 DTC 检测

④ 使用 CONSULT

1. 将电源开关从 OFF 转至 ON 位置。

注意：

- 关闭或打开电源开关后，务必等待 10 秒钟。
- 将车辆设为就绪状态。

2. 重复步骤 1 两次或更多。

3. 执行 “ABS” 自诊断。

是否检测到 DTC“C1110”？

- 是 >> 转至 [BRC-77. " 诊断步骤 "](#)。
- 否 >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:0000000009805653

1. 检查自诊断结果

即使 “ABS” 自诊断结果显示非 “C1110”，也应更换 ABS 执行器和电气单元 (控制单元)。

>> 更换 ABS 执行器和电气单元 (控制单元)。请参见 [BRC-157. " 拆卸和安装 "](#)。