

## 故障检修

现象	可疑区域	措施(请参阅后面内容)
全景天窗漏水	排水管内累积灰尘	清洁排放管内的脏物
	排水管堵塞	把空气鼓入排水管, 清除污垢
	排水管破裂或脱位, 夹损坏或破裂	检查导管安装和凸缘连接状态
	天窗盖密封条变质	更换
	天窗盖到车身的间隙过大和密封条安装不当	调整
全景天窗周围有风噪音	导流板松动或变形, 车体有间隙	重新拧紧、调整或更换
	密封条不匹配	调整或更换密封条
天窗移动时有噪音	导轨上有异物	检查传动拉线和导轨上是否有异物
	导轨和盖松动	重新拧紧
电机工作, 但全景天窗不移动或仅移动部分距离	导轨上有异物	调整或更换
	电机小齿轮与驱动拉线啮合不正确	
	电机离合器滑动力下降	
	由于全景天窗失调, 导致增大天窗滑动阻力或天窗与驱动导线、密封条等之间的干扰。	
电机噪音(天窗完全打开或完全关闭状态电机发出的离合器滑动噪音, 不是异常噪音)	电机小齿轮与驱动拉线啮合不正确	检查小齿轮的安装并重新拧紧电机
	电机小齿轮轴承磨损或损坏	更换电机总成
	传动拉线磨损或变形	更换
门窗玻璃不能上下操作	门窗玻璃安装不正确	调整位置
	调节器臂或调节器损坏或故障	维修或更换
车门不能完全打开或关闭	车门安装不正确	调整位置
	车门限位器总成故障	维修或更换
	锁环与碰锁没有适当对齐	重新调整
	车门铰链需要润滑	涂抹润滑脂
发动机罩不能完全打开或关闭	锁环与碰锁没有适当对齐	调整
	发动机罩安装不正确	调整
	发动机罩缓冲垫高度不正确	调整
后窗玻璃边缘渗水	密封不良	补充密封胶
	突缘不良	调整



2018 > G 2.0 T-GDI THETA II > 车身(内部和外部) > 故障检修