

DTC 说明

SIEM D-4119733

DTC 检测逻辑

DTC	CONSULT 屏幕项目 (故障诊断内容)	DTC 检测状况	
U0141	LOST COMM (BCM A) [失去通信 (BCM A)] (与车身控制模块 A 失去通信)	诊断条件	在将点火开关置于 ON 位置时
		信号	CAN 通信信号
		阈值	TCM 持续未接收到来自 IPDM E/R 的 CAN 通信信号
		延时诊断	2 s 或更长时间

可能原因

- IPDM E/R
- 线束或接头 (CAN 通信线开路或短路)

失效-保护

- 停止/起动系统禁止
- 在停止/起动系统操作期间重新启动发动机
- 关闭电动机油泵继电器

确认步骤

SIEM D-4119731

1. 操作前的准备工作

如果之前进行了其它“DTC CONFIRMATION PROCEDURE”（DTC 确认步骤），将点火开关转至 OFF 位置并等待至少 10 秒，然后进行后面的测试。

>>

[转至 2。](#)

2. 执行 DTC 确认步骤

 使用 CONSULT

1. 起动发动机并等待至少 5 秒钟。
2. 检查 DTC。

是否检测到“U0141”？

是>>

参考 [DTC 诊断步骤](#)。

否>>

修理之前检查故障症状：请参考[检查](#)。

否>>

修理后确认：检查结束