

B2720-92 拐角传感器 [左后]

< DTC/ 电路诊断 >

B2720-92 拐角传感器 [左后]

DTC 说明

INFOID:0000000012815405

DTC 检测逻辑

DTC	CONSULT 屏幕项目 (故障诊断内容)		DTC 检测条件	
			诊断条件	当点火开关处于 ON 位置时
B2720-92	拐角传感器 [左后] (左后拐角传感器)	传感器 (传感器)	信号 (端子)	—
			阈值	左后拐角传感器故障
			诊断延迟时间	2 秒钟或更长时间

可能原因
左后拐角传感器

失效 - 保护

- 障碍物检测功能已停用
- 警报显示被显示在组合仪表的信息显示屏上

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

④ 使用 CONSULT

1. 将点火开关转至 ON。
2. 将点火开关转至 OFF，并等待至少 30 秒钟。
3. 将点火开关转至 ON 位置，并等待至少 30 秒钟或以上。
4. 使用 CONSULT 选择“声纳”的“自诊断结果”模式。
5. 检查 DTC。

是否检测到 DTC“B2720-92”?

- 是 >> 转至 [SN-47, " 诊断步骤 "](#)。
- 否 -1 >> 修理前检查故障症状：请参见 [GI-40, " 间歇性故障 "](#)。
- 否 -2 >> 修理后进行确认：检查结束

诊断步骤

INFOID:0000000012815406

1. 再次执行 DTC 确认步骤

④ 使用 CONSULT

1. 将点火开关转至 ON。
2. 清除 DTC。
3. 再次执行 DTC 确认步骤。请参见 [SN-47, "DTC 说明 "](#)。

是否再次检测到 DTC“B2720-92”?

- 是 >> 更换左后拐角传感器。请参见 [SN-124, " 后部：拆卸和安装 "](#)。
- 否 >> 检查结束