

## B2722-92 中间传感器 [ 右后 ]

< DTC/ 电路诊断 >

### B2722-92 中间传感器 [ 右后 ]

#### DTC 说明

INFOID:0000000012815425

#### DTC 检测逻辑

DTC	CONSULT 屏幕项目 ( 故障诊断内容 )		DTC 检测条件	
B2722-92	中间传感器 [ 右后 ] ( 右后中间传感器 )	传感器 ( 传感器 )	诊断条件	当点火开关处于 ON 位置时
			信号 ( 端子 )	—
			阈值	右后中间传感器故障
			诊断延迟时间	2 秒钟或更长时间

#### 可能原因

- 右后中间传感器

#### 失效 - 保护

- 障碍物检测功能已停用
- 警报显示被显示在组合仪表的信息显示屏上

#### DTC 确认步骤

##### 1. 执行 DTC 确认步骤

###### ① 使用 CONSULT

1. 将点火开关转至 ON。
2. 将点火开关转至 OFF，并等待至少 30 秒钟。
3. 将点火开关转至 ON 位置，并等待至少 30 秒钟或以上。
4. 使用 CONSULT 选择“声纳”的“自诊断结果”模式。
5. 检查 DTC。

###### 是否检测到 DTC“B2722-92”？

是 >> 转至 [SN-63, "诊断步骤"](#)。

否 -1 >> 修理前检查故障症状：请参见 [GI-40, "间歇性故障"](#)。

否 -2 >> 修理后进行确认：检查结束

#### 诊断步骤

INFOID:0000000012815426

##### 1. 再次执行 DTC 确认步骤

###### ① 使用 CONSULT

1. 将点火开关转至 ON。
2. 清除 DTC。
3. 再次执行 DTC 确认步骤。请参见 [SN-63, "DTC 说明"](#)。

###### 是否再次检测到 DTC“B2722-92”？

是 >> 更换右后中间传感器。请参见 [SN-124, "后部：拆卸和安装"](#)。

否 >> 检查结束