

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 5'/G30/四门车/530i/B48/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2016/09

工厂整合等级: -


整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

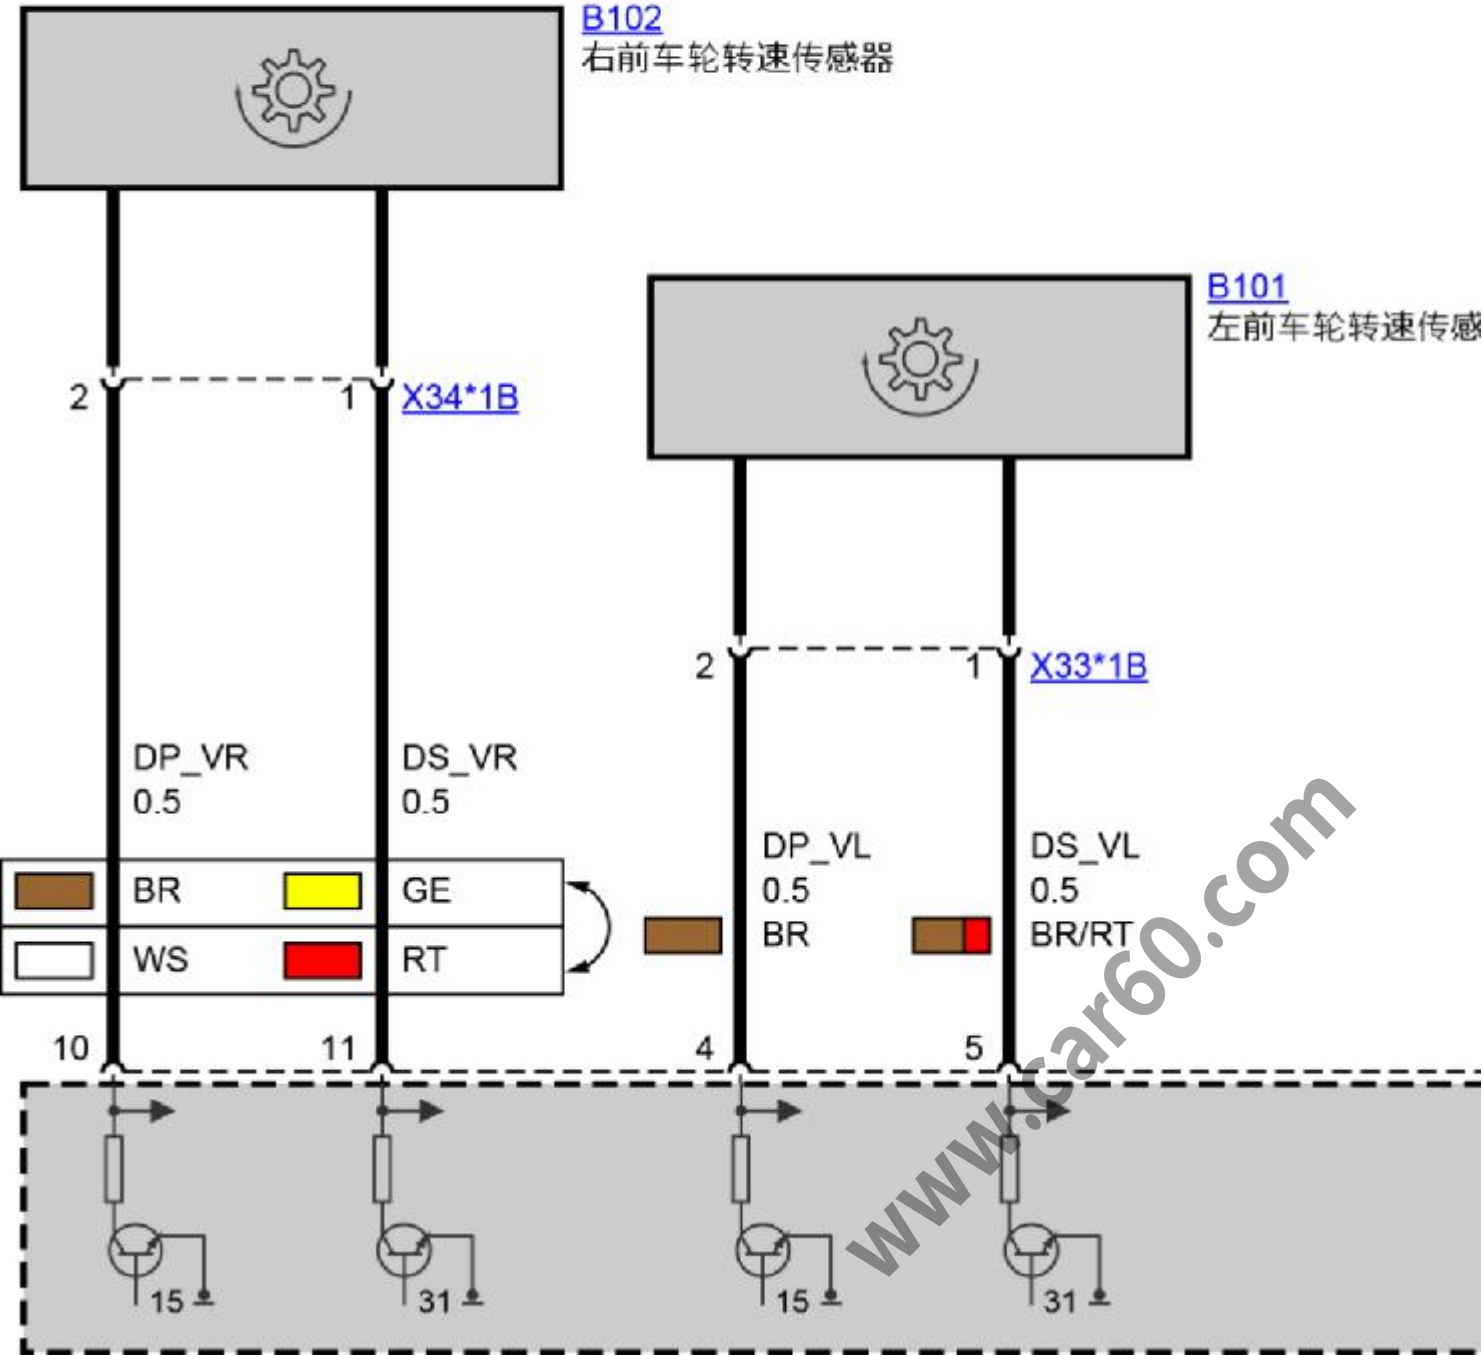

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 5'/G30/四门车/530i/B48/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2016/09	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

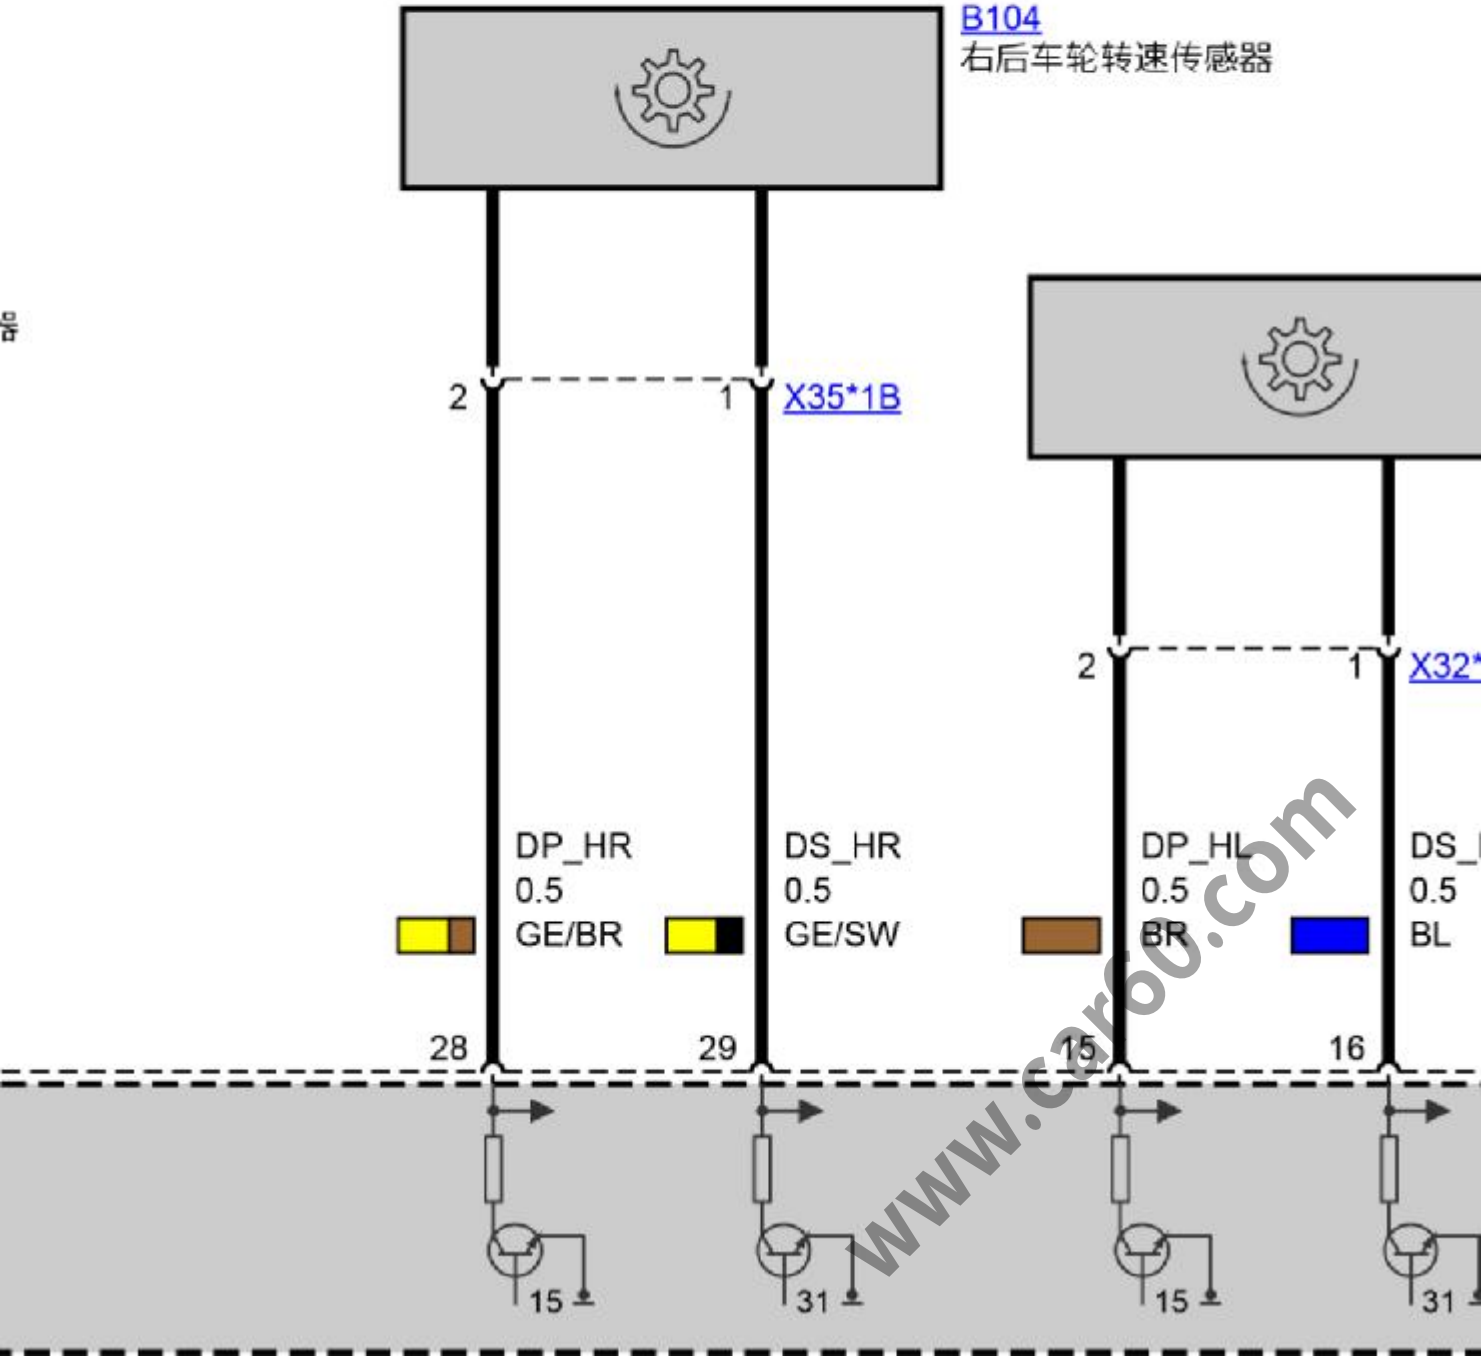

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 5'/G30/四门车/530i/B48/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2016/09

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

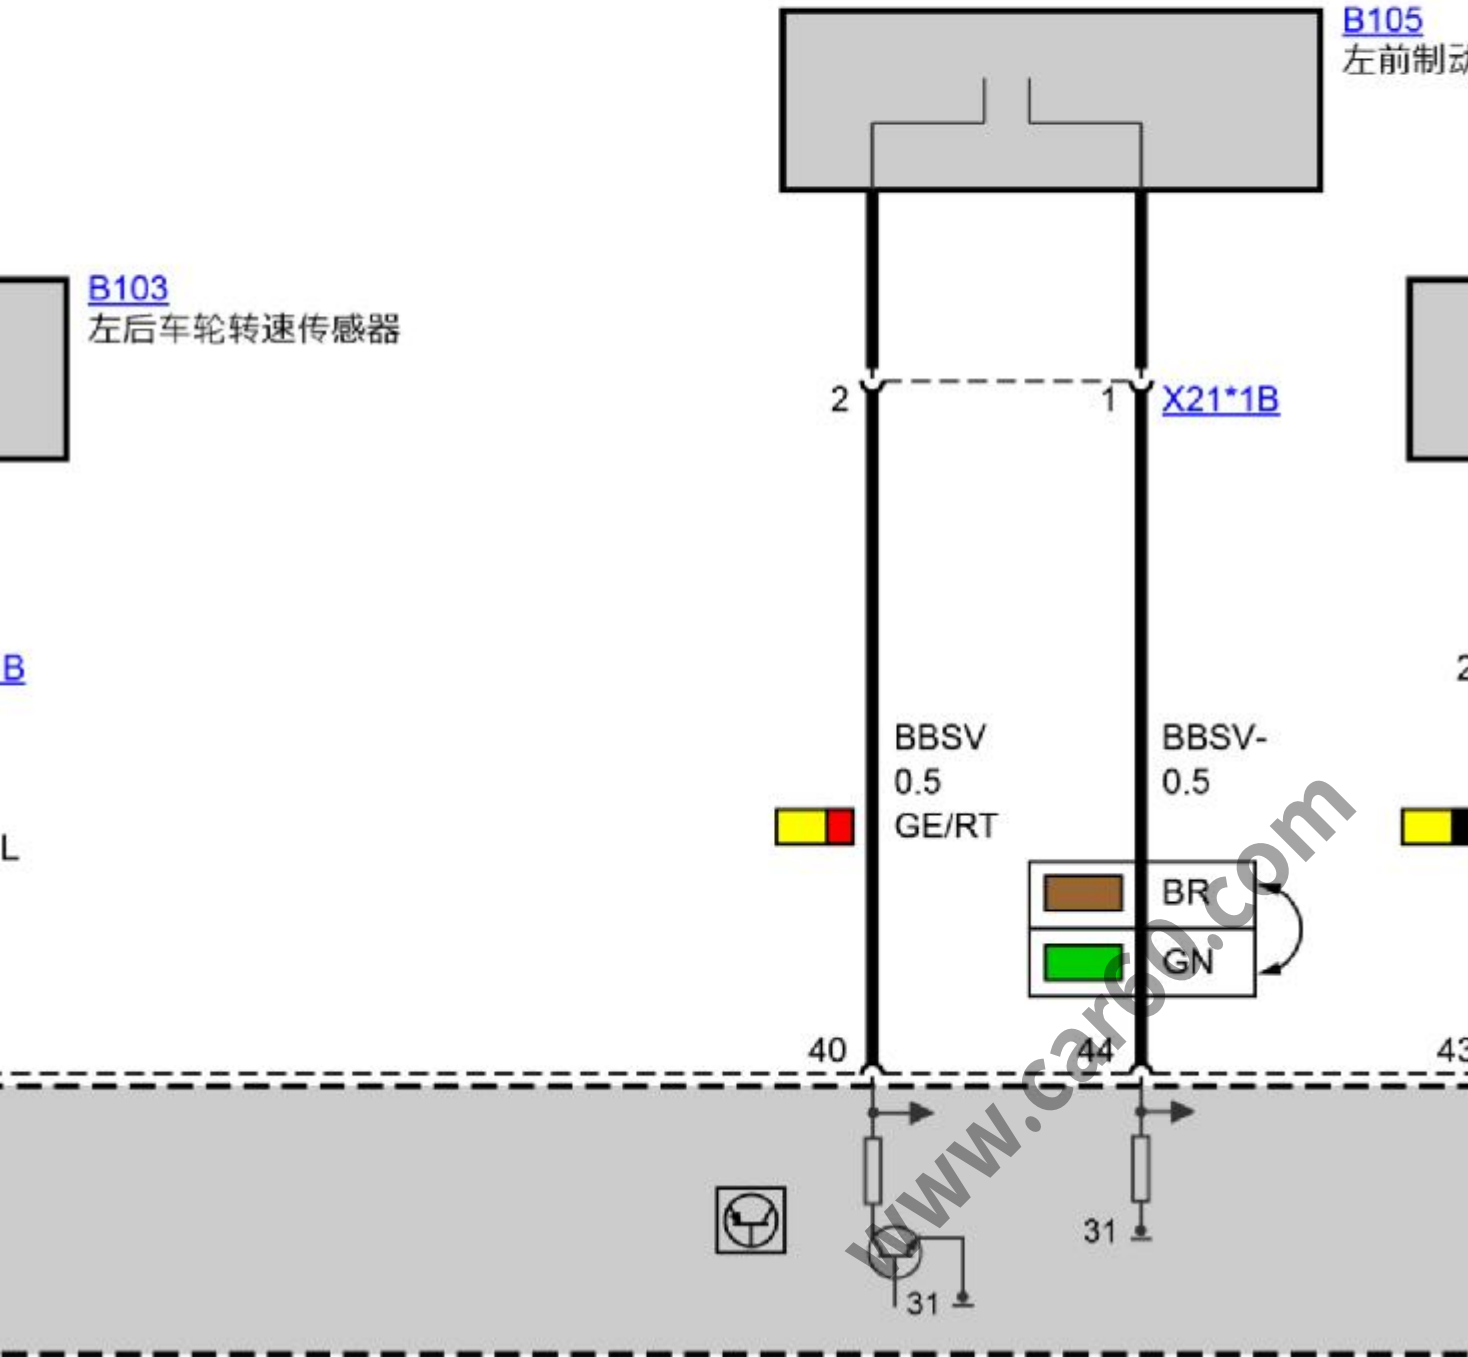

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX

车辆 : : 5/G30/四门车/530i/B48/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2016/09


工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

摩擦片磨损传感器

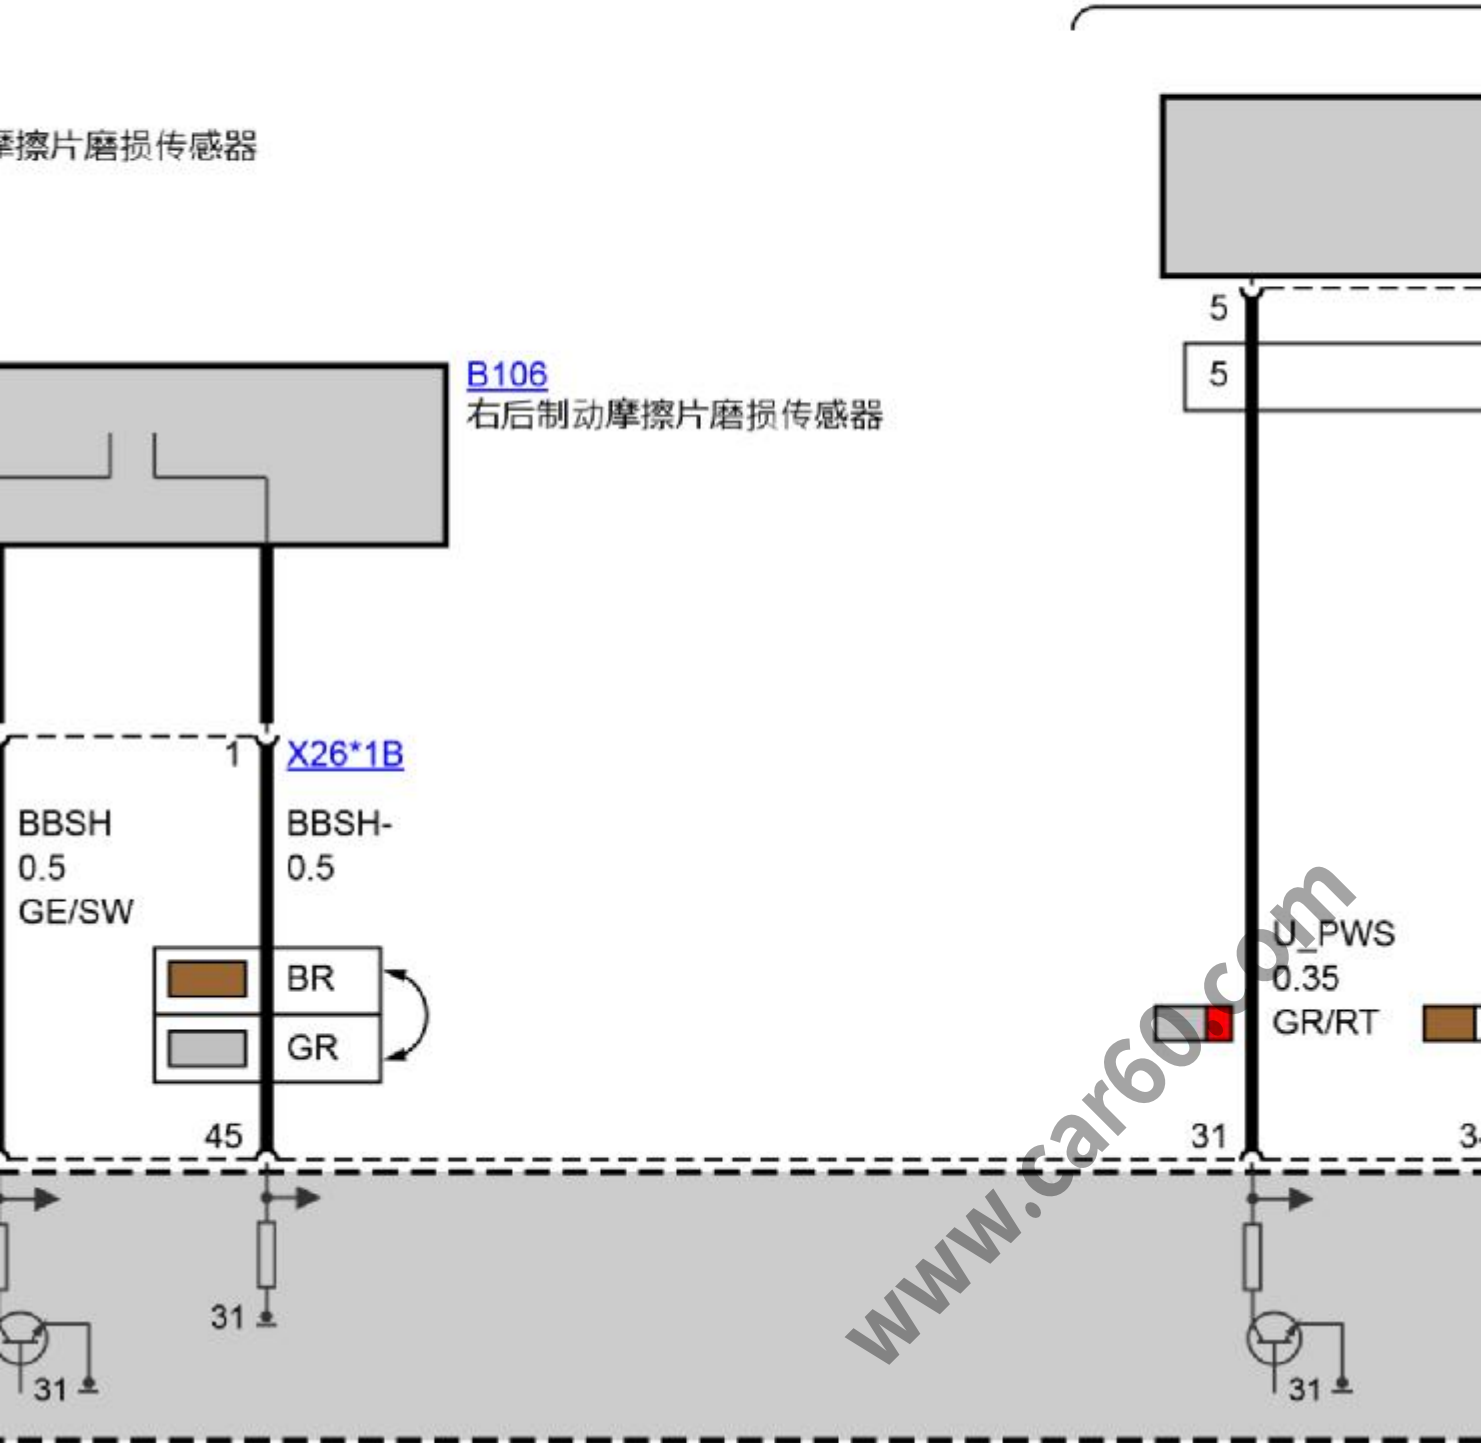

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX

车辆 : : 5'/G30/四门车/530i/B48/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2016/09


工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

混合

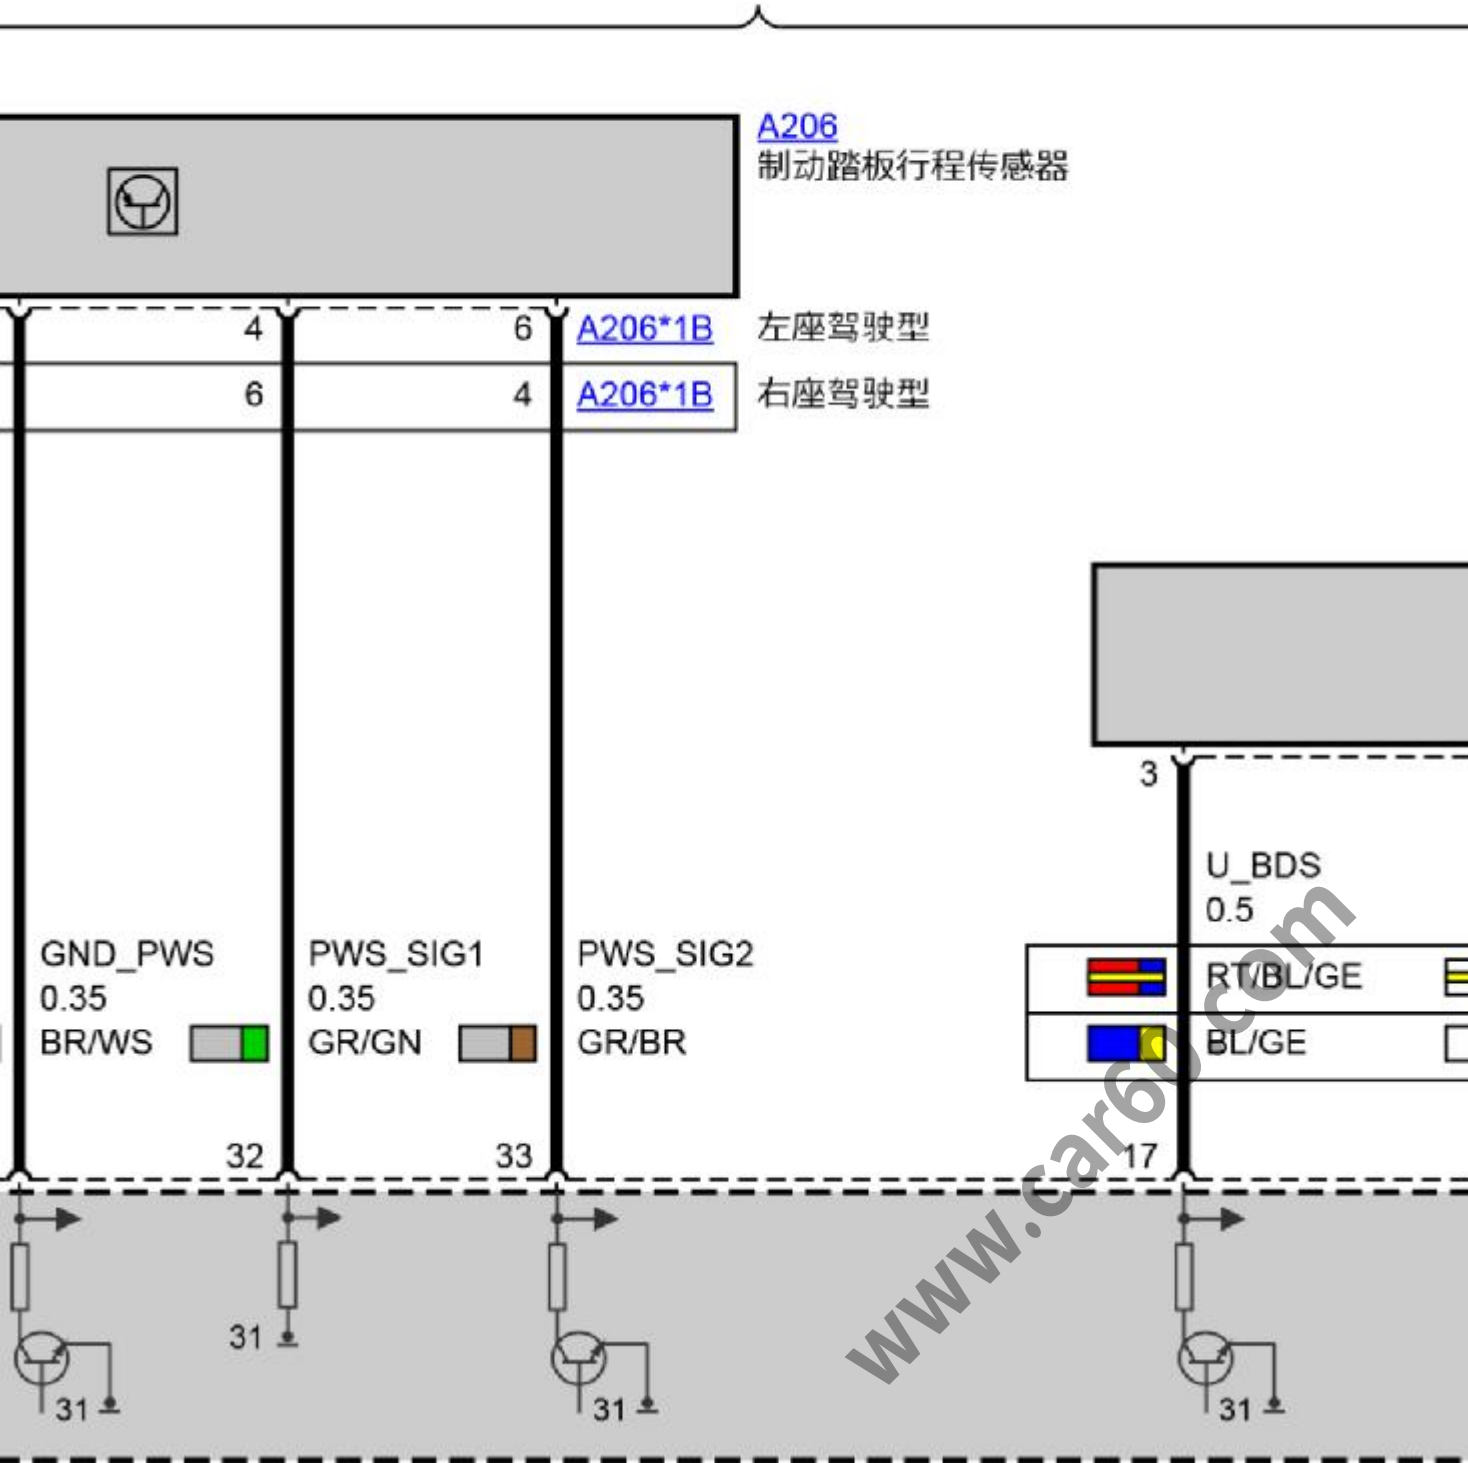

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 5'/G30/四门车/530i/B48/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2016/09	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

