

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

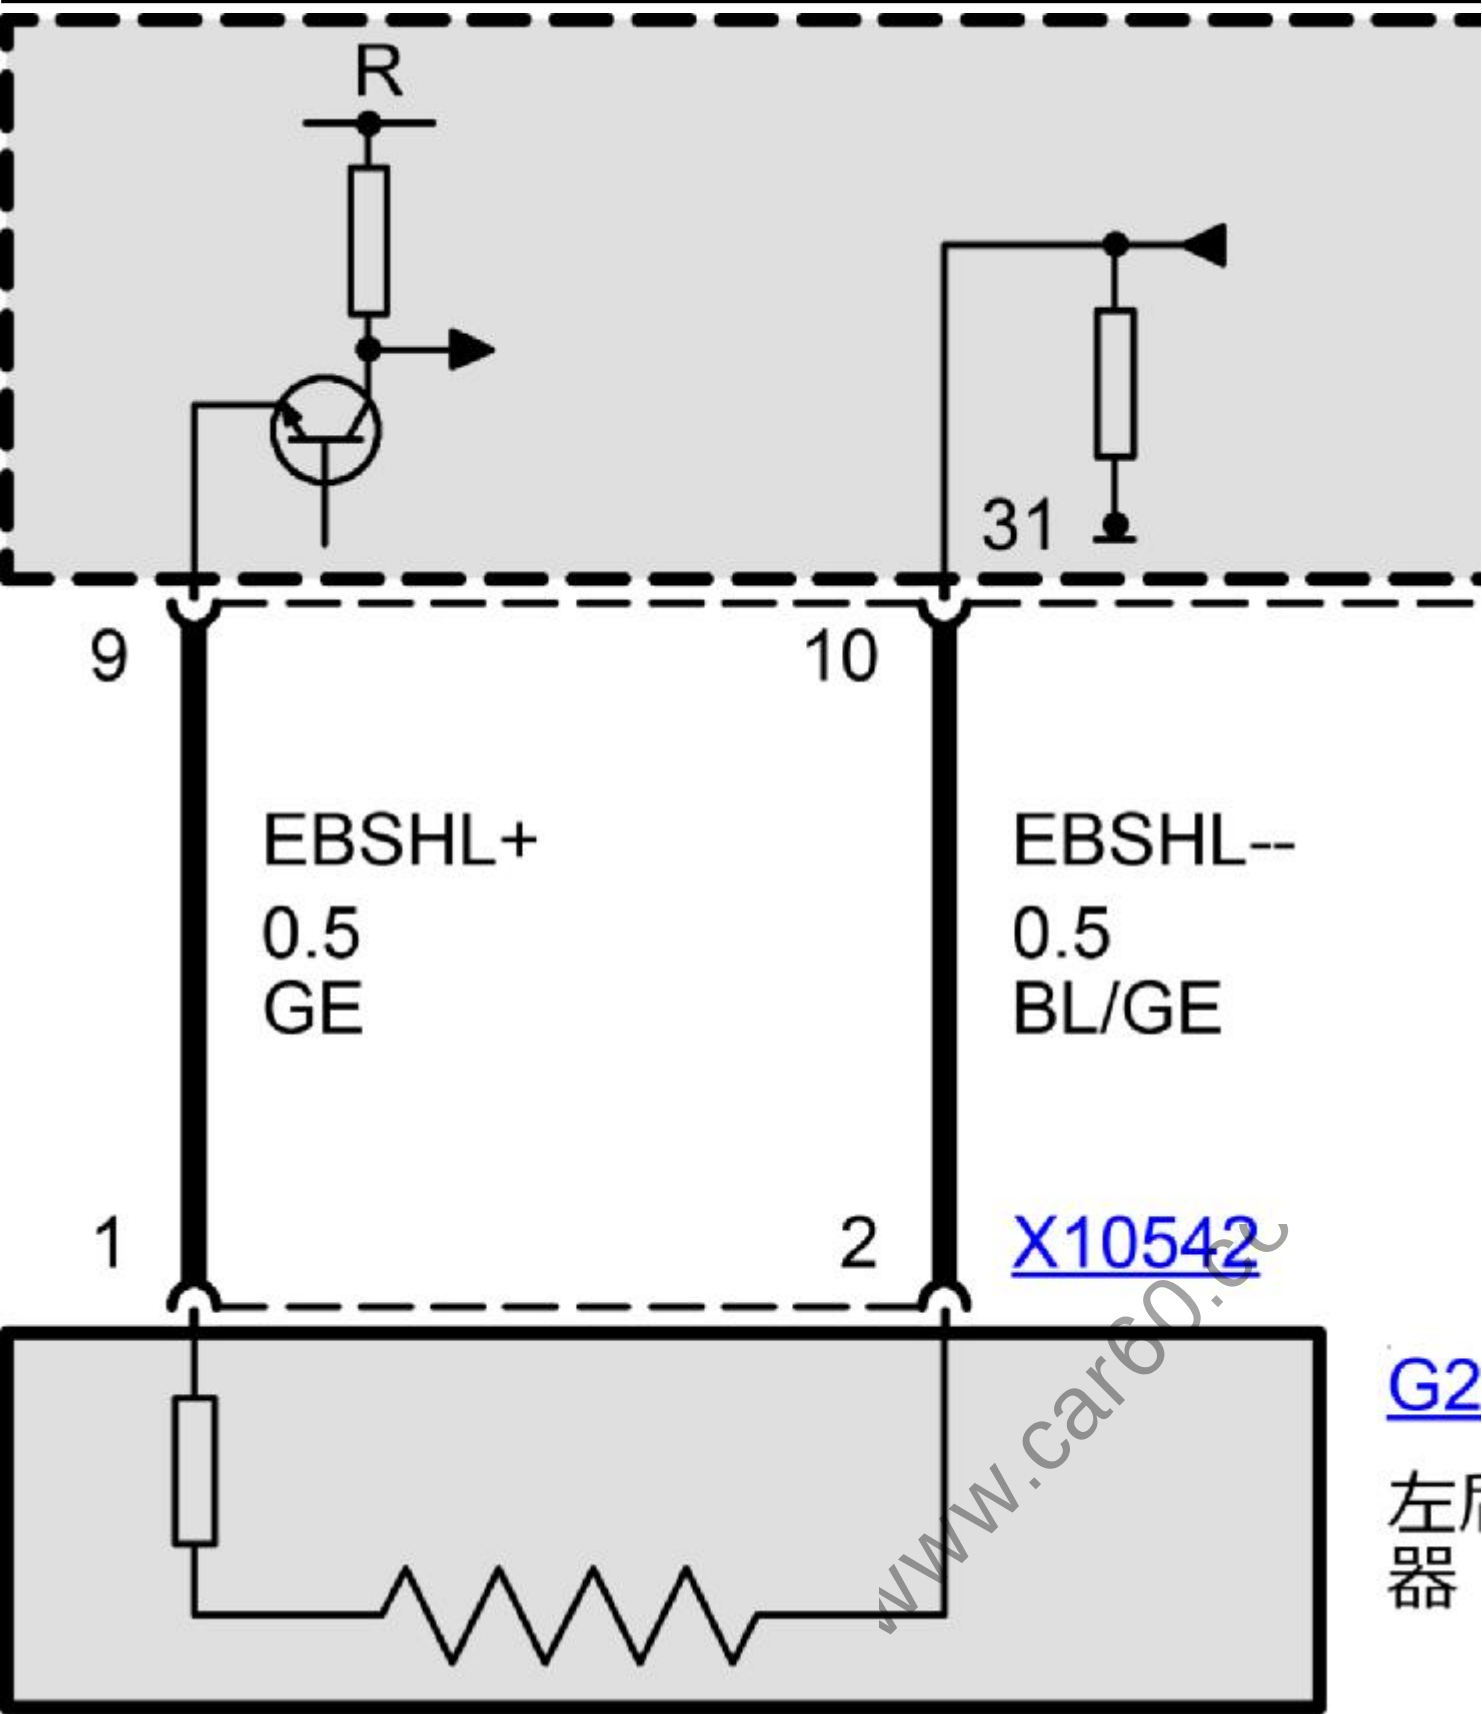

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

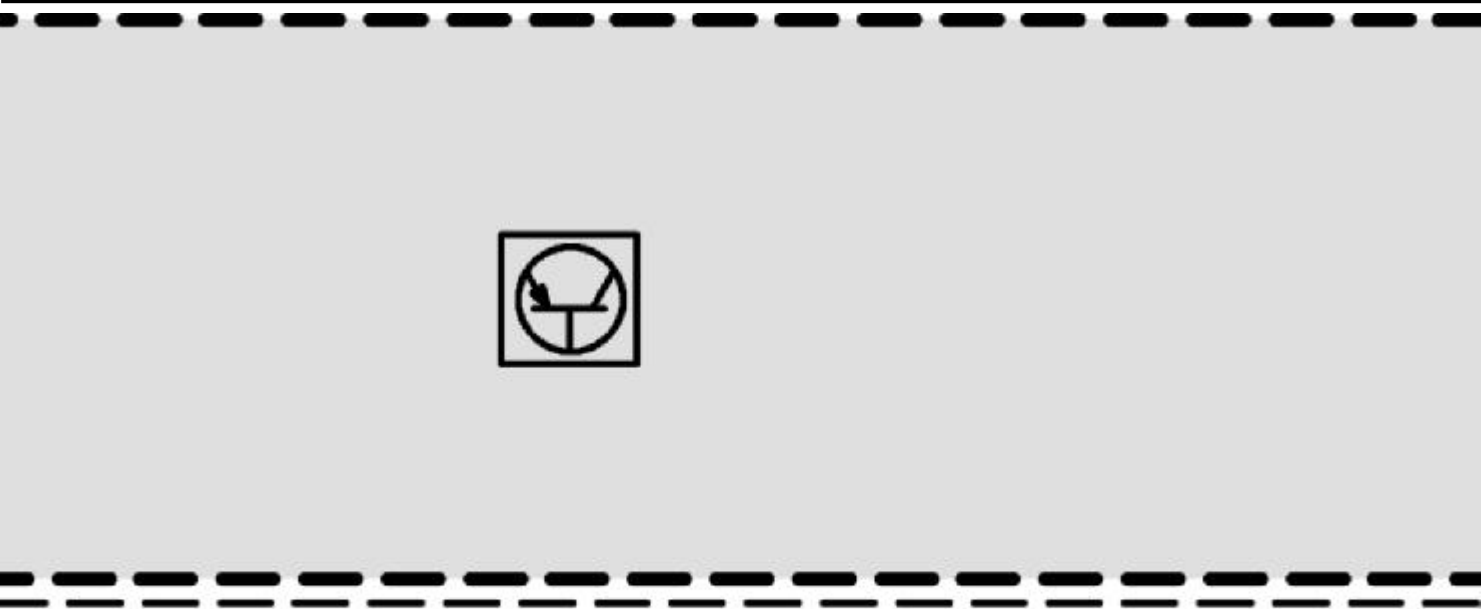

11

5

后安全带拉紧装置发生

www.car60.cc

1



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km

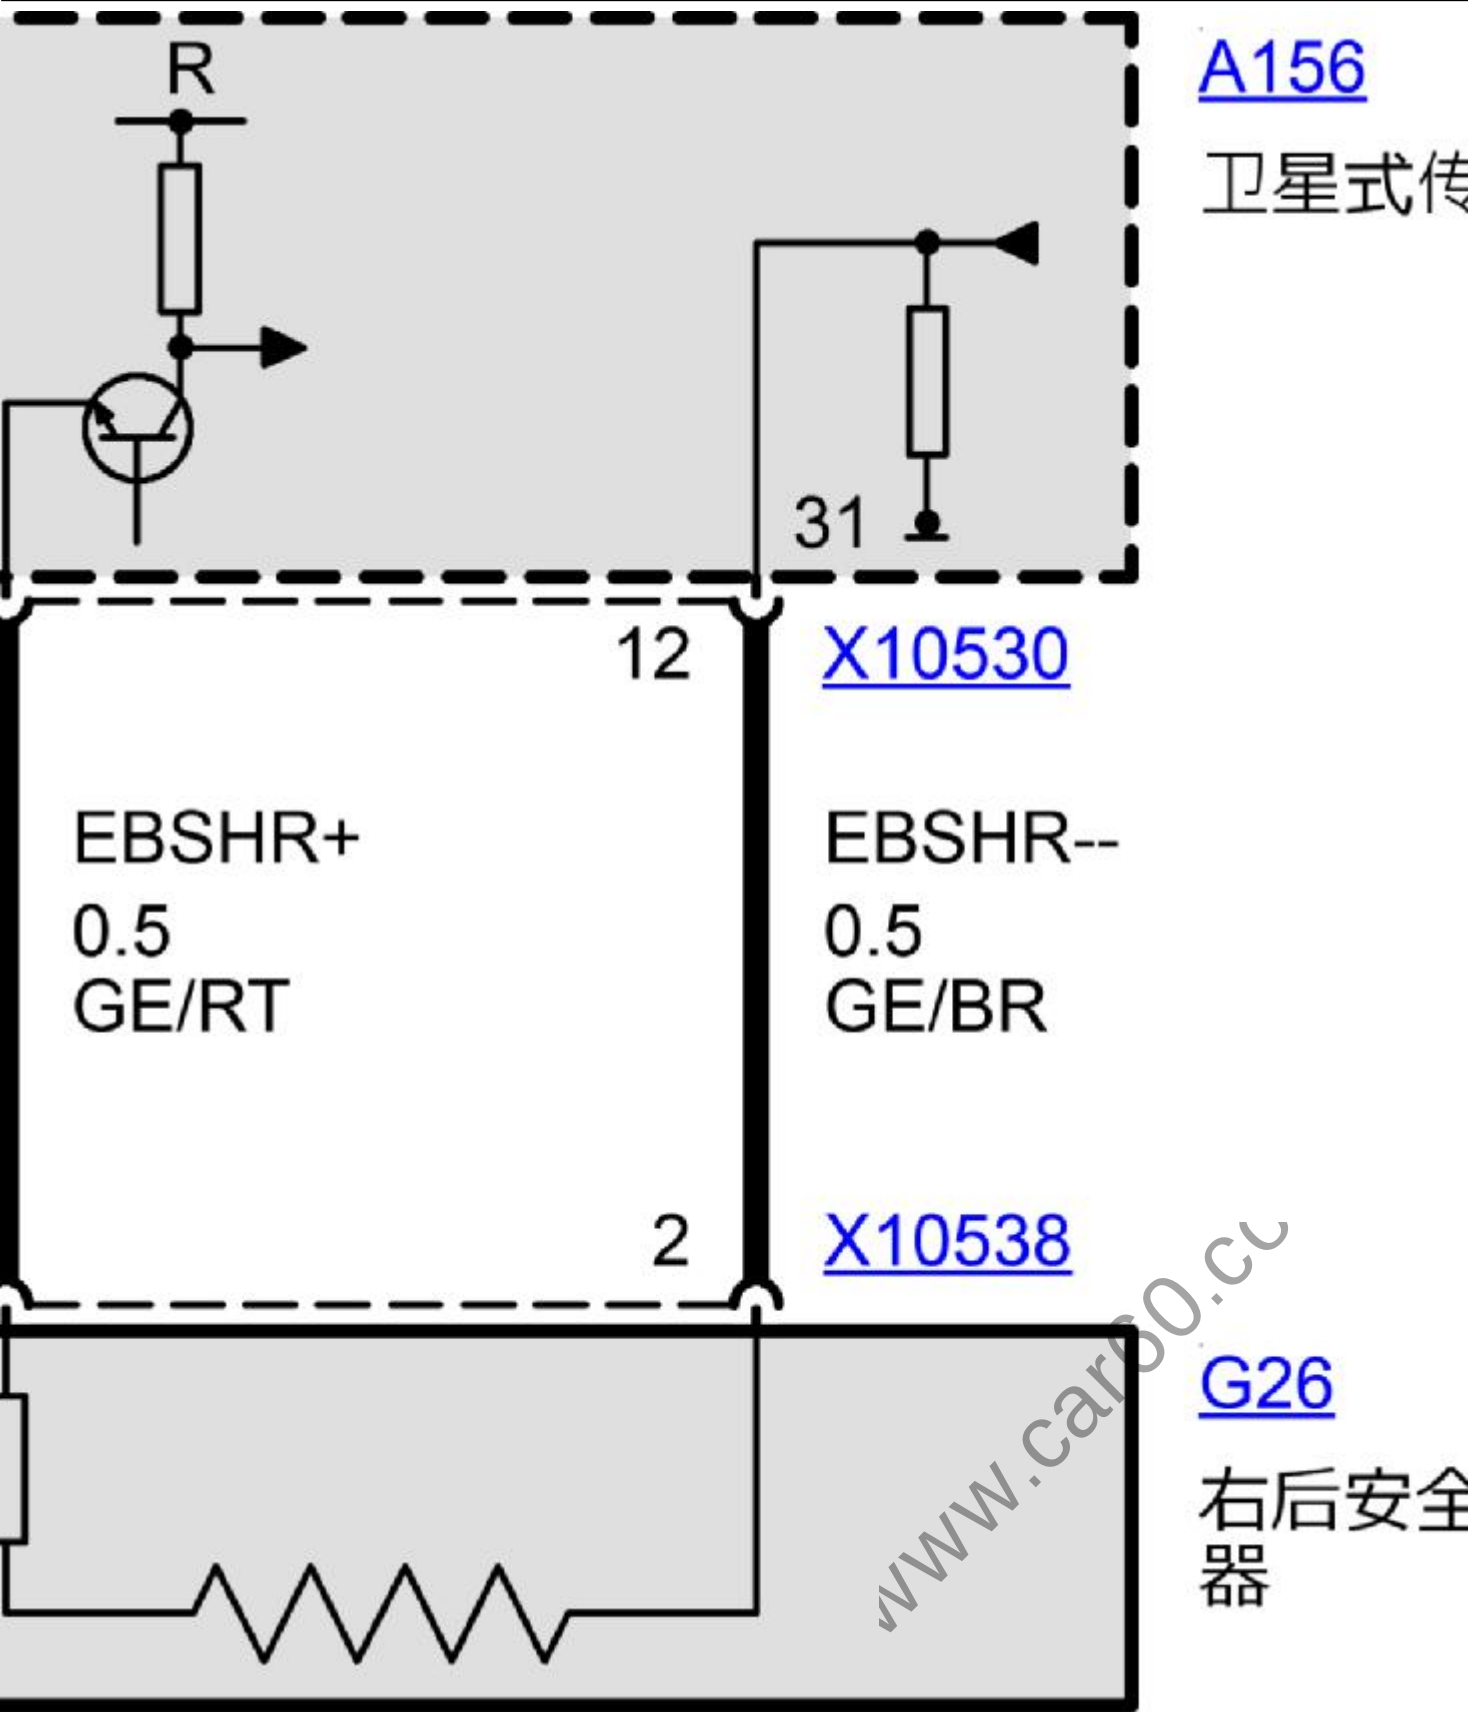

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

感器 后部座椅

带拉紧装置发生