


F5.09 空调系统再循环泵

拆卸再循环泵



松开或拆下 Caillau Visa 软管夹箍后, 须遵照 2012 年 12 月发布的技术信息 2054 中的指示, 使用 Mikalor 蜗杆传动软管夹箍更换。

- 断开蓄电池 (F2.01).
- 放发动机冷却系统 (B6.07).
- 拆下车身平底板部分 (E3.13).
 - i** 拆下前部车身平底板部分。

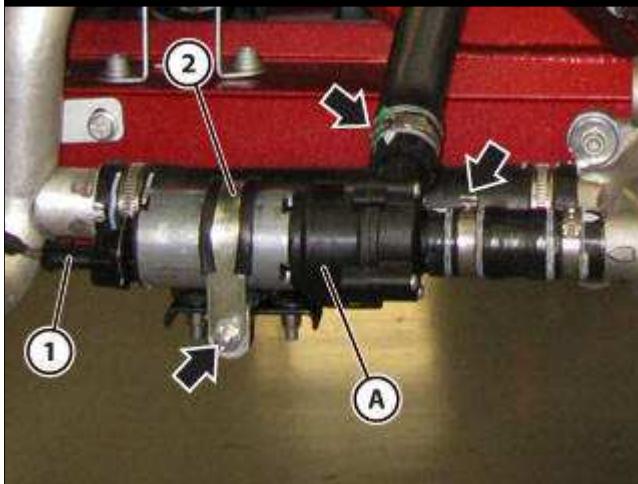


- 断开插头 (1)。
- 拆卸指示的夹箍并断开相应的管。
- 通过拧松指示的螺母松开夹箍 (2)。
- 拆下再循环泵 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

重新安装再循环泵



松开或拆下 Caillau Visa 软管夹箍后, 须遵照 2012 年 12 月发布的技术信息 2054 中的指示, 使用 Mikalor 蜗杆传动软管夹箍更换。

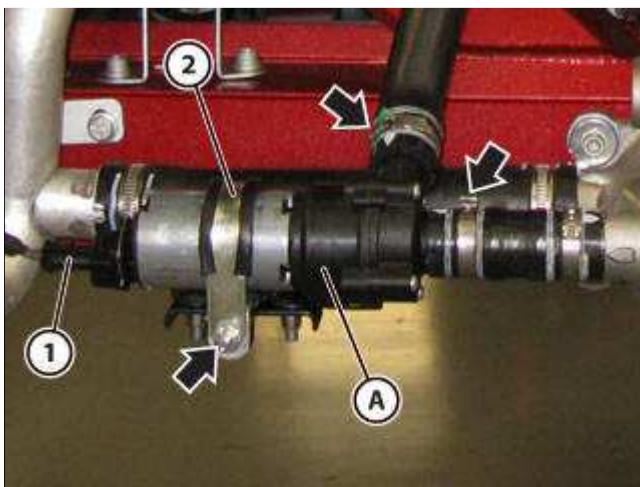

- 安装再循环泵 (A)。
- 通过拧紧相应的螺母紧固夹箍 (2)。
- 按指示安装新的夹箍并将其拧紧, 同时连接相应的管。
- 连接插头 (1)。

- 连接蓄电池 ( F2.01).
- 加注发动机冷却系统 ( A3.07).
- 重新安装车身平底板部分 ( E3.13).
- i** 重新安装前部车身平底板部分。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708