



安全须知

维修信息

本手册的维修和修理信息供合格的、专业技术人员使用。未经适当培训、未使用正确工具和设备而试图进行维修和修理，会对本人或他人造成人身伤害。这种行为可能也会损坏车辆或造成危险状况。

本手册说明了用于执行维修、保养和修理的正确方法及程序。一部分程序需要使用专门设计的工具和指定设备。打算使用非 **Honda** 推荐的更换零件、维修程序或工具的人员，必须确定对其人身安全和车辆安全操作的风险。

如果需要更换零件，使用正确零件号的 **Honda** 零件或同等品。强烈建议不要使用劣质的更换零件。

客户安全须知

对于客户安全和车辆可靠性，正确的维修和保养是必要的。维修车辆时的任何失误或疏忽会导致错误操作、车辆损坏或伤害他人。

警告

不当维修或修理可造成危险状况，从而导致客户或其他人员严重受伤或死亡。
严格遵循本手册和其他维修材料中的程序及预防措施。

自身安全须知

由于本手册供专业维修技术人员使用，所以未提供很多关于基本车间安全操作（例如，高温零件—戴上手套）的警告。如未接受车间安全操作培训或对自身安全维修操作知识不够自信，建议不要试图执行本手册中说明的程序。

警告

未正确遵循说明和预防措施能导致自身严重受伤或死亡。
严格遵循本手册中的程序和预防措施。

以下提供一些最重要的一般维修安全预防措施。然而，我们不可能对执行维修和修理操作时产生的每个可能危险提出警告。只有您自己能决定是否应该执行给定的任务。

重要安全预防措施

- 确保已清楚理解所有基本车间安全操作、穿着适当的工作服并使用安全设备。执行任何维修工作时，尤其小心以下事项：
 - 开始修理前，阅读所有说明，并确保具有安全和完整执行工作所需的工具、更换或修理零件及技术。
 - 锤打、钻孔、研磨或在加压气体或液体、弹簧或其他储能零部件周围工作时，使用适当的安全眼镜、护目镜或面罩保护眼睛。如果有任何可疑情况，请戴上眼罩。
 - 必要时，使用其他保护性穿戴，比如，手套或大头鞋。处理高温或锋利的零件可导致严重的灼伤和割伤。在抓握可能造成危害的东西时，先停下来戴上手套。
 - 在室外举升车辆时，保护自身及其他人员。任何时候使用升降机或千斤顶举升车辆时，确保车辆始终牢固支撑。使用千斤顶架。
 - 焊接时，穿戴专用的焊接头盔、手套和大头鞋保护自身。高温零件可导致灼伤，在高温零件部位工作前，使零件冷却。
 - 喷漆时，佩戴专用的口罩、眼罩和手套，保护自身免受油漆及有害化学物质的伤害。仅在通风良好的专用油漆室内喷漆。





本手册使用方法

本手册适用于 2006 Acura TL 发生车祸后的维修，描述了更换车身损坏零件所相关的工作。
实际使用本手册前，请通读并熟悉这些操作指南。
注意：规格、线束位置和安全架支撑点等的详细信息，请参见 2006 Acura TL 维修手册 P/N 62SEQ00。

特殊信息


 **警告**

若不遵守这些指示，可能导致死亡或严重伤害。

 **警示**

若不遵守这些指示，可能导致受伤。

注意：此处给出有用的信息。

 **警示**

不包括标准车间工艺、安全性原则和维修操作的详细描述。请注意本手册中包括了可能造成人身伤害、车辆损坏或使它不安全的一些特定维修方法的警告和告诫。请理解这些警告不能涵盖所有可能的维修方式，这些方式无论是否由本田推荐，也不能涵盖每种方式可能产生的危险后果，本田也不可能调查所有这些方式。所使用的维修程序或工具，无论是否由本田推荐，都必须彻底保证不能危及人身安全或车辆安全。

本手册中包含的所有信息是基于印刷时可得到的最新产品信息。我们保留未经通知随时更改的权力。未经出版者的事先书面许可，不得将该手册的任何部分复制、存储在检索系统或以任何方法（电子、机械、影印、录制）传送。文字、图像和表格包含在内。

本田技研工业株式会社
维修出版办公室





参考


符号

更换

量产车身焊接图中拆卸/安装中的符号有下列含义。

量产车身焊接图


* 0 1

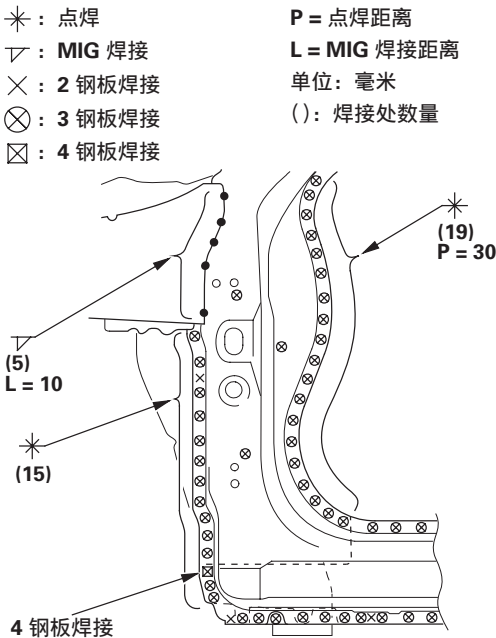

拆卸/安装

- 注意:
- 图示中的焊接符号不表示精确的焊接位置。
 - 精确的焊接位置可参见量产车身焊接图。


* 0 2

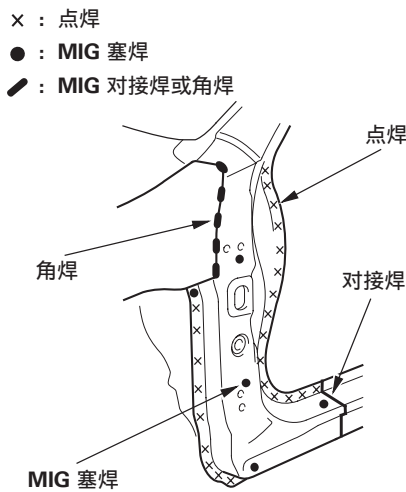

车身尺寸图

车身测量尺寸表示详图中所示的定位凸台和/或定位孔前端或上边缘之间的距离。

黑点: 测量点


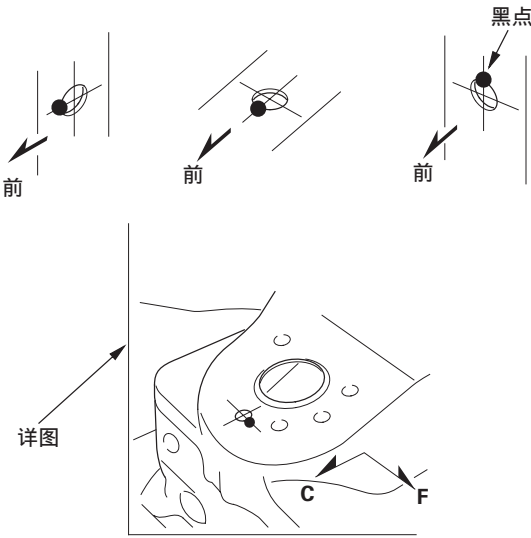


然而, 车架修理图中的测量点始终是定位孔的中心。

防锈

简图中表示了要涂抹密封胶的部位。

►: 密封位置

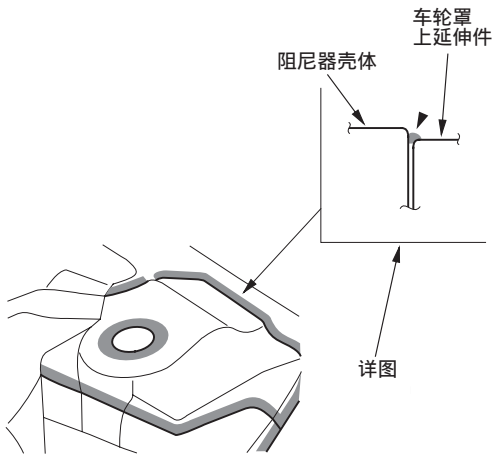




一般信息	1
喷漆信息	2
*更换	3
车身尺寸图	4
防锈	5

*号标记章节包括 **SRS** 部件，
维修时需要特别注意。





06/03/17 09:36:12 62SEQ300_000_0005



SEQ6E000000000J8000ZAAT00

